

テトラ製品に関する代表的な質問Q&A集

テトラ インフォメーションセンターにユーザー様からお問い合わせをいただいた 代表的な質問をQ&A形式でまとめました。

〈目 次〉

1. テトラ ワンタッチフィルター(OT-30/45/60/W)について $/$	
テトラ オート ワンタッチフィルター(AT-20/30/50/60/75W)について ——	− P2~10
2. テトラ インターナル ワンタッチフィルター(IN-30)について ————————————————————————————————————	— P11
3. テトラ EXパワーフィルター(EX60/75/90/120)について	− P12~21
4. テトラ オート パワーフィルター(AX-30/45/60/60Plus)について	− P22~26
5. テトラ OXエアーポンプ(OX-30/45/60/75)について ———————	– P27
6. マリンランド バイオホイールフィルター(BW-100/150/200/350)について —	− P28~30
7. フード(各種)について	− P31~33
8. 水質調整剤(各種)について	– P34
9. テトラ 殺菌灯について	− P35~36
10. テトラ ヒーター関連について	− P37~38
11. テトラ クールボックス(CX-30/60)ついて	− P39~40
12. テトラ ミニライトついて	– P41
13. 水槽関連について	– P42

1. テトラ ワンタッチフィルター(OT-30/45/60/W)について

質問内容	原因	対 応	備考	
水が流れない。(モーター が動かない)	呼び水をしていない。 電源を入れていない。	本体ワンダーチューブ部に十分に水を 入れてから電源を入れます。 コンセントにしっかりプラグを差し込ん でください。	ほとんどの場合が左記の対応で再始します。 又、インペラー/マグネットは消耗品す。通常は約3年位でのお取替えを	
	モーター内部に細かな砂やゴミなどの異物を吸い込み、それが蓄積してしまっている。 また、モーター部の内側に水アカなどが付着している。	モーター内部に蓄積し た細かな砂やゴミなど を掃除して取り除いてく ださい。	すすめいたします。 (詳しくはP8~10のパーツ表を参照) 1. ストレーナー部(吸水口)取付用パーツ	
テトラ ワンタッチフィル	インペラー/マグネット部とシャフト部 の間に藻類や糸クズ、毛などが巻きつ いてしまっている。	インペラー/マグネット 部とシャフト部を洗浄し て汚れを取り除いてくだ さい。	●異物侵入停止の予防、稚魚の吸い込み 予防、ろ週能力アップのためにご利用い ただけます。 テトラ ワンタッチフィルター AT-20/30/50/60、 OT-30/45/60、OT-30Plus用 スポンジろ材 テトラ ストレーナーフィルター 2個入 品番: 75796 小売価: ¥390(税別)	
ターのモーターが使用中に止まってしまった。	シャフト部にカルシウム等のミネラル 分が付着して、インペラー/マグネット がスムーズに回転していない。	食用酢の中に数時間浸してから強い流水でよく洗浄してください。	**OT-W、AT-75Wには使用できません。 2. テトラ ワンタッチフィルター用 洗浄ブラシ 「サンプック・ファーターのモーター ボーンペラー部、ワンダーチューブ部、ストレーナー部のぬめり等の汚れを取り去り、モーター停止の予防、流量回復	
	水槽の水位が低い。	水槽の水面位置は、水槽最上部より1~ 3cm下がった位置に調節してください。	にご利用いただけます。 テトラ ワンタッチフィルター	
	流量調節つまみが奥までしっかりと挿 入されていない。	流量調節つまみを奥まで押し込みます。 ロリングによじれ、切れがないことを確認 してください。	テトラ オート ワンタッチフィルター用ブラシ テトラ ワンタッチフィルターブラシ 品番:75740 小売価:¥500(税別)	

質問内容	原 因	対 応	備 考	
テトラ ワンタッチフィル ターのモーター部が加熱し てこわれてしまった。	テトラ ワンタッチフィルターのモーター部は、モーター部を流れる水で冷却される水冷式モーターです。 したがってP2の要因などでインペラー/マグネットが停止すると加熱してしまいます。	P2と同じ作業に添ってモーター部、インペラー/マグネット部を洗浄し、停止の原因を取り除けば再始動(回復)します。また、コイルは耐熱性樹脂で覆われ、焼損のご心配はありません。		
	ワンダーチューブ部がV溝部分に添っ てしっかり奥までセットされていない。	V溝に添って、しっかりと深くセットしな おしてください。		
テトラ ワンタッチフィル ターから異常音がする。	モーター部やインペラー/マグネット 部にゴミや砂などの異物を巻き込んで しまった。	モーター内部やインペラー/マグネット部を洗浄してください。 ※別売テトラ ワンタッチフィルター用ブラシ(P10パーツ表参照)をご利用ください。	モーター部は電源を入れると磁力を発 生させるだけです。モーター部だけで は音はしません。	
	流量調節ツマミが浮いていてエアーを かみ込んでしまっている。	流量調節ツマミをしっかりと奥まで差し直してください。	は自はしません。 異常音はインペラー/マグネットの回 転に支障が生じた場合に起こります。	
	新しくセットして運転を開始した直後などで、水槽中の小さな気泡等を吸い込んでしまっている。	数日間運転すると気泡等が抜けて異音 がなくなります。		
	モーター部Oリングがよじれている。	Oリングを装着し直します。	輸送等流通によりモーターの取付が緩	
テトラ ワンタッチフィル ターのモーター接続部より 水漏れが発生した。	フィルターケースのモーター差し込み 部(プラスチック部)に亀裂が発生して いる。	初期セット時の水漏れの場合、購入 店様かテトラ インフォメーションセン ターへご連絡ください。	んだり、フィルターケースが破損していることなどがありますので、セット時には水漏れ事故防止のためにも、商品付属の取扱説明書P5に従って、水漏れの	
	モーターもしくはOリングに目に見えな い傷がある。	*洗浄等、メンテナンス時にOリングが損傷した場合、交換パーツ(Oリング)の交換をお勧めいたします。(P10パーツ表参照)	確認をしてください。	

質問内容	原因	対 応	備 考
テトラ ワンタッチフィル ターが金魚や熱帯魚、メダ カを吸い込んでしまう。	何らかの原因で水質が悪化し、金魚、熱 帯魚、メダカが衰弱してしまったか死ん でしまった事が原因でストレーナー部 に付着した。	通常の健康な魚であれば、ワンタッチフィルターのストレーナー部の流量程度で吸い込まれる事はありません。水質が悪化する事により魚が衰弱したか死亡した事が考えられます。水替え、水質チェックを実施し原因を究明します。	水槽セット初期や、ろ過器の交換直後、 又は水槽の掃除後には(ろ過バクテリアの不足等から)水質が悪化し、魚が 死亡してしまったり病気になってしまう ケースがあります。 ※テトラ テスト試験紙 亜硝酸塩 小売価:¥1,200(税別)、 テトラ テスト亜硝酸試業 小売価:¥1,200(税別)で水 質チェックを実施してください。亜硝酸塩濃度が高い場合、生きたろ過バクテリアで安全な水に改善する「テトラセイフスタート 50ml 小売価:¥1,200(税別)」を投入 します。

テトラ オート ワンタッチフィルター(AT-20/30/50/60/75W)について


質問内容	原 因	対 応	備 考
	ストレーナー部またはストレーナーフィ ルタースポンジ(オプションまたは別 売)にゴミが付着している。	ストレーナー部またはストレーナーフィルタースポンジ からゴミをそうじして取り除いてください。	
モーターが使用中に止まってしまった。	インペラー部やモーター内部にゴミや 水アカが付着している。または細かい 砂やろ材など異物を巻き込んでいる。	インペラー部やモーター内部のゴミや水ア力を取り除くために分解そうじをします。または細かい砂など異物を吸い込まないようにテトラ ストレーナーフィルターをストレーナー部に取り付けてください。 ※AT-20/30/50 モーター内部の内水路を強い水流で洗り、15を取り除います。 モーター内部の大路を強い水流ではたまい返します。 モーターのはまり、ます。そしてモーター内にあるインペラーケースカバーを取り出します。 モーターのはます。 モーターの大きを取り出します。 モーターの大きを取り出します。 モーターの大きを取り出して洗浄します。 モーターの大きをであった。 エーターの大きをであった。 エーターの内部を関係を定するかりますが、同意を定するからます。 元が浄し、まを取ります。 、オンペラー・ドライブマグネットをモーターの内部を関々までしょうからと洗ります。 、洗浄後は逆の手順で元に戻します。 、洗浄後は逆の手順で元に戻します。 、洗浄後は逆の手順で元に戻します。 、洗浄後は逆の手順で元に戻します。	ほとんどの場合が左記の対応で再始動します。 又、インペラー/マグネットは消耗品です。通常はをおすすめいたします。 (詳しくはP8~10のパーツ表を参照)

質問内容	原因	対 応	備考
モーターが使用中に止まっ てしまった。	インペラーや軸に糸や毛などが巻きつ いている。	インペラー部を洗浄して、糸や毛など を取り除いてください。	1. ストレーナー部(吸水口)取付用パーツ ■異物侵入停止の予防、稚魚の吸い込み 予防、ろ過能力アップのためにご利用い ただけます。
	インペラーが軸を中心にスムーズに回 転していない。	軸とインペラーの間にカルシウム等の ミネラル分が付着しているのを取り除 きます。 (モーターごと食用酢の中に数時間浸 してから強い水流中でよく洗う。)	テトラ ワンタッチフィルター AT-20/30/50/60、 OT-30/45/60、OT-30Plus用 スポンジろ材 テトラ ストレーナーフィルター 2個入 品番:75796 小売価:¥390(税別)
	水槽の水位が低い。	水槽の水面位置は、モーター部に記載 してある「最低水位線」より上になるよ うに水槽の水位を調整してください。	2. テトラ ワンタッチフィルター用 洗浄ブラシ * **********************************
流量が弱まった。	ストレーナー部やインペラー部、モー ター部にゴミや水アカが付着している。	ストレーナー部、インペラー部、モー ター内部をそうじしてください。	ストレーナー部のぬめり等の汚れを取り去り、モーター停止の予防、流量回復にご利用いただけます。
	ストレーナーフィルタースポンジを使用 している場合目詰まりしている。	ストレーナーフィルターを洗浄してくだ さい。	テトラ オート ワンタッチフィルター用ブラシテトラ ワンタッチフィルターブラシ 品番: 75740 小売価: ¥500(税別)
	バイオフォームキットジュニアを使用している場合、目詰まりしている(AT-30の場合)。	バイオフォームキットジュニアを洗浄し てください。	3. テトラ バイオフォームキット ジュニア ● ろ過バクテリアの働きで白にごりを除去します。
異常音がする。	インペラー部が破損していないか チェックします。	破損している場合、交換します。(交換 パーツはP8~10のパーツ表を参照)	Trunターケースへのセットは、バイオ バッグジュニアの前になります。 AT-30/OT-30 Plus用 ろ週パクテリア繁殖ろ材
	モーター下部カバーがしっかりセットさ れていない。	モーター下部カバーをしっかりセットし ます。	テトラ バイオフォームキット ジュニア(2セット入) 品番: 75778 小売価: ¥390(税別) ※AT-50/60/75W、OT-30/45/ 60/Wには使用できません。


質問内容	原因	対 応	備考
水漏れ。	フィルターケースに亀裂がありませ んか?	破損している場合、そのままご使用になると危険ですので、ご使用にならないでください。	傾きによる水もれにご注意ください
八加和 Lo	フィルター本体が傾いていませんか?	垂直調節レバーを調節して、フィルター ケースを垂直にセットしてご利用くださ い。(右図を参照)	本体垂直調節レバー
	モーター固定ラバー/防振ラバーが本体フィルターケース部または、モータ部にしっかりとセットされていない。	モーター固定ラバー/防振ラバーを しっかりとセットします。	
フィルターケース部より モーターが外れる。	モーターのコードがコード固定フックに 掛かっていない。	モーターコードはコード固定フックに掛 けます。	P8~9の各部の名称を参照ください。
(AT-50/60/75W)	クリップがしっかり装着されていない。 (AT-50/60/75W 仕様変更タイプ)	クリップをしっかりと装着します。 (AT-50/60/75W 仕様変更タイプ)	F6、9の音品の名例を参照へたさい。
	防振ラバー(防振ラバータイプの場合) の劣化。	防振ラバーを交換します。	

各部品の名称


(テトラ ワンタッチフィルター OT-30/45/60 各部の名称)

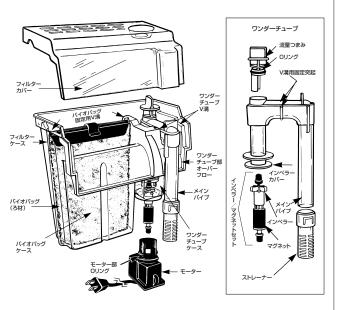

(テトラ ワンタッチフィルター OT-30Plus 各部の名称)

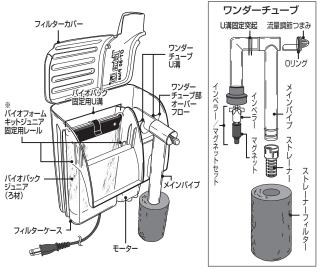


(テトラ オート ワンタッチフィルター AT-20/30 各部の名称)

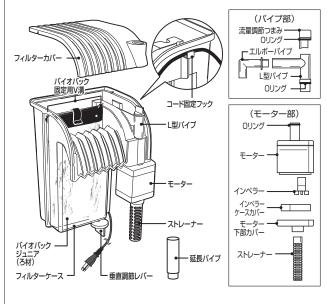


各 部 品 の 名 称 (下記は新、旧 2タイプあります。モーター固定ラバータイプは、2008年9月から発売されています。)

(テトラ オート ワンタッチフィルター AT-50 分解図) (防振ラバータイプ)

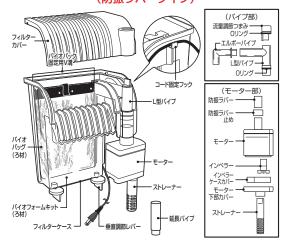


防振ラバー部 交換パーツ AT-50/60 Oリング/ラバーセット 品番: 75763 小売価: ¥300(税別)

(モーター固定ラバータイプ)

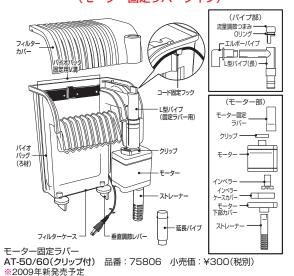


(防振ラバータイプ)

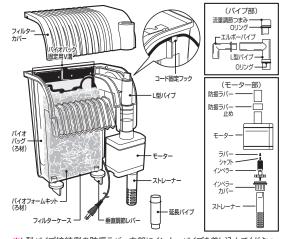


※L型パイプ接続側の防振ラバー内部にインナーパイプを差し込んでください。 防振ラバー部 交換パーツ

AT-50/60 Oリング/ラバーセット 品番: 75763 小売価: ¥300(税別)

(モーター固定ラバータイプ)

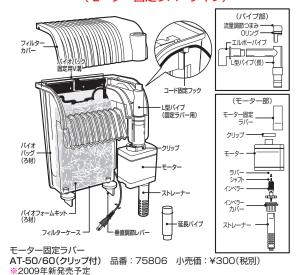


(テトラ オート ワンタッチフィルター AT-60 分解図) (テトラ オート ワンタッチフィルター AT-75W 分解図) (防振ラバータイプ)

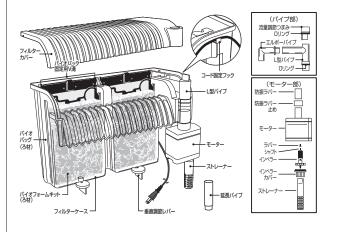

防振ラバー部 交換パーツ AT-75W Oリング/ラバーセット 品番:75768 小売価:¥500(税別)

(モーター固定ラバータイプ)

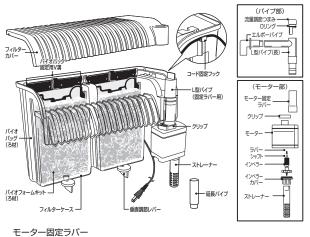

AT-75W(クリップ付) 品番:75807 小売価:¥500(税別) ※2009年新発売予定







●交換インペラーセット				
	品名	Hz	品番	小売価(税別)
OT-30	インベラーセット	Hz共用	75730	¥500
OT-45	インベラーセット	50Hz	70770	¥500
	インベラーセット	60Hz	70771	¥500
OT-60	インベラーセット	50Hz	70772	¥500
	インベラーセット	60Hz	70773	¥500
OT-W	インベラーセット	50Hz	70778	¥500
	インベラーセット	60Hz	70779	¥500
AT-20	インベラー	Hz共用	75742	¥300
AT-30	インベラー	Hz共用	75758	¥300
AT-50	インベラー	Hz共用	75762	¥300
AT-60	インベラー	Hz共用	75766	¥300
AT-75V	Vインベラー	Hz共用	75767	¥500
IN-30	インベラー	Hz共用	75755	¥300

※モーターがHz共用タイプの場合は、該当する地域のHz用インペラーをご使用ください。 ●交換Oリングセット(流量調節ノブ用Oリング×1、モーター部Oリング×1)

	品名	品番	小売価(税別)
OT-30/45 OT-60 OT-W AT-20 AT-30 AT-50 AT-50/60 AT-75W	のリングセット のリングセット のリングセット のリングセット のリングセット のリング・ラバーセット のリング・ラバーセット	70774 70775 70776 75743 75759 75763 75763 75763	¥300 ¥300 ¥300 ¥300 ¥300 ¥300
A1-/3W	ロリンシ・フハーセット	/5/68	¥500

●交換モーター固定ラバー(2009年新発売予定)

	品名	品番	小元価(祝別)
AT-50/60	モーター固定ラバー	75806	¥300
AT-75W	モーター固定ラバー	75807	¥500

●交換ワンダーチューブセット

	品名	品番	小売価(税別)
OT-30	ワンダーチューブセット	75736	¥700
OT-45	ワンダーチューブセット	75737	¥700
OT-60	ワンダーチューブセット	75738	¥1,000
OT-W	ワンダーチューブセット	75739	¥1,200
OT-30Plus	ワンダーチューブセット	75754	¥700

※ストレーナー、インペラー/ドライブマグネット付き。

※ワンダーチューブセットはHz共用です。

■パイプセット

	品名	品番	小売価(税別)
AT-20 AT-30 AT-50/60 AT-75W	パイプセット パイプセット パイプセット パイプセット	75745 75761 75765 75770	¥300 ¥300 ¥300 ¥500
●ストレーナ-	ーセット		
	品名	品番	小売価(税別)
AT-20 AT-30 AT-50/60 AT-75W	ストレーナーセット ストレーナーセット ストレーナーセット ストレーナーセット	75744 75760 75764 75769	¥300 ¥300 ¥300 ¥500
●IN-30用			
	品名	品番	小売価(税別)
キスゴム 2個フ フック/スクリ	ユーセット	75756 75757	¥300
●交換用モー	ター		
	品名	番品	小売価(税別)
AT-20用 AT-30/AX-3 AT-50/AX-4 AT-60/AX-6 AT-75W/AX	5用 O用	75771 75772 75773 75774 75775	¥750 ¥850 ¥1,200 ¥1,400 ¥1,600

ステップアップパーツ

テトラ ワンタッチフィルター AT-20/30/50/60. OT-30/45/60、OT-30Plus用 スポンジろ材

テトラ ストレーナーフィルター 2個入

品番:75796 小売価:¥390(税別)

- ※OT-W、AT-75には使用できません。
- ■異物や稚魚の吸い込みを防ぎます。 ●モーター停止を予防します。
- ●ろ過能力を高めます。





交換用専用生物ろ材

テトラ バイオフォームキット (OT-60/W、AT-50/60/75W用) 品番:70788 小売価:¥600(税別)

- *AT-20/30, OT-30/45, OT-30Plus[clt 使用できません。
- ■バクテリアを安定させ、生物ろ過能力を高めます。

テトラ バイオフォームキットジュニア 2セット入 (OT-30Plus、AT-30用)

品番:75778 小売価:¥390(税別)

*AT-50/60/75W, OT-30/45/60/WICID 使用できません。





スポンジ付延長パイプセット


品番:75797 小売価:¥500(税別)

- ●適応機種 テトラ ワンタッチフィルター OT-30/45/60.
- *AT-20/30/50/60/75W、 OT-Wには使用できません。
- ●適応水槽 水深20cm以上

OT-30Plus用

**PL-17GF/KM/NT/GP/CF では使用できません。



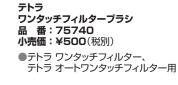




2. テトラ インターナル ワンタッチフィルター(IN-30)について

質問内容	原因	対 応
	インペラー部やモーター内部にゴミや 水アカが付着している。または細かい 砂やろ材など異物を巻き込んでいる。	インペラー部やモーター内部のゴミや 水アカをそうじしてください。または細 かい砂など異物を吸い込まないように 注意してください。
モーターが使用中に止まっ	インペラー/マグネットや軸に糸や毛 などが巻きついている。	インペラー/マグネット部をそうじして、糸や毛などを取り除いてください。
てしまった。	インペラー/マグネットが軸を中心に スムーズに回転しない。	インペラー/マグネットの間にカルシウム等のミネラル分が付着しているのを取り除いてください。(食用酢の中に数時間浸してから強い水流中でよく洗う。)
	水槽の水位が低くありませんか?	下図を参考に設置位置を変えます。
	本体吸水部にゴミが付着していませんか?	本体吸水部からゴミを取り除いてください。
異常音が発生する。	インペラー部が破損していないかチェックします。	破損している場合、交換します。


各部品の名称

(テトラ インターナル ワンタッチフィルター 分解図)

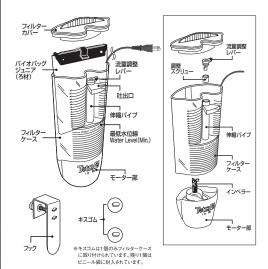


水槽内設置は縦置き、横置きと、お好みに合わせてご使用できます。

●縦置きで使用される場合(標準的設置方法) フィルターケース上部を水中に沈めて設置する場合、 バイオバッグジュニアのろ過効果を最大限に発揮させ るためフィルターカバーを取り付けてご使用ください。

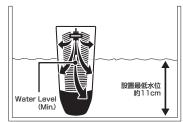


縦置きの場合、本体中央にある 「-Water level (Min.)-」以上の水位でご使用ください。

●横置きで使用される場合(必ず、フィルター本体を水中に沈めてセットしてください。) 水位が高い場合でも低い場合でも、水槽内に沈めて設置することもできます。この場合本体にはフィルター カバーを必ず取り付けて、フックを取りはずしキスゴム2個を使用し完全に水の中に沈めてご使用ください。

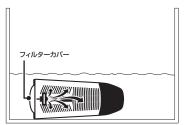

水槽内で横にして設置することで、水位の低いカメ 水槽のような場合も強力ろ過いたします。(必ず、キ スゴム2個をガラス面に取り付けてご使用ください。)

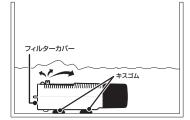

底砂を敷いていない場合は、上向きに噴水のように 設置することも可能です。

注)インターナル ワンタッチフィルター IN-30を沈めて魚を飼育する場合、エアーポンプを使ってエアーレーションを実施してくださ い。(酸素欠乏を防止するため)

3. テトラ EXパワーフィルター(EX60/75/90/120)について

質問内容	原 因	対 応	備 考
モーターヘッド スタートボタンが戻らなくなった。 ●EX使用で呼び水を実施しようとスタートボタンを押したところ戻らなくなった。	スタートボタン内部のシリコンオイル 塗布不足が考えられます。	購入店様かテトラ インフォメーション センターへご連絡ください。	テトラ インフォメーションセンター ☎03-3794-9977
ホースタップ部から水漏れが発生した。	ホースタップ部のOリングのよじれや破 損または未装着。	モーターヘッドより水漏れが発生した 場合、まずホースタップ部の確認をお	
	ホースタップコック部のOリング破損。	願いします。 ホースタップ部のOリングを交換します。	

質問内容	原 因	対 応	備 考
本体を傾けたら、モーターへッド部から水が漏れた。	ホースアダプターユニットやホースタップの脱着時に、モーターヘッド内部にこぼれて溜まった水が漏れている。	本体をしばらく斜めにして止まるようで あれば問題ありません。	
モーターヘッド部から水漏	 ①・②共にモーターヘッド上部の窪み部分に水がたまり、溢れたためと考えられます。考えられる原因は下記となります。 ●モーターヘッド内部のひび割れ。 ●モーターヘッド側ホースタップ接続突起部のひびわれ。 ●ホースアダプターユニットをしっかりとモーターヘッド部に取り付けていない。 	モーターヘッドより水漏れが発生した場合、モーターヘッド側のホースタップ接続突起部の確認と、ホースアダプターユニットの取り付けを確認してください。 *モーターヘッド内部/モーターヘッド側ホースタップ接続突起部のひび割れの場合は修理できません。	
れが発生した。	リフトバックル、セイフティバックルを しっかりと閉じていない。	すべてのリフトバックル、セイフティ バックルをしっかりと閉じてください。	
目より大量の水漏れが発生した。 ②セイフティーバックル・リフトバッ クルより水が滴るように流れ出 てきた。	フィルターケース部やOリングに異物 や汚れが付いている。	密着させたフィルターケース部やOリン グをよく洗い、きれいにしてください。	別売パーツ&アクセサリーはP19、21 を参照ください。
	Oリングの未装着、ズレ、損傷、劣化。	Oリングの装着しなおし、あるいは交換を実施してください。 ※Oリングの損傷、劣化の場合はOリングを交換してください。	
	モーターヘッドの角が破損している。	モーターヘッド部破損は修理できません。	
モーターヘッドをフィルター ケースに装着できない。	ろ材コンテナとフィルター部に記載されている「→(矢印)」マークの位置が違っている。	「→(矢印)」マークの位置を正しい位置 に合わせ取り付けてください。	
	ろ材コンテナ同士の重ね方不良。	ろ材コンテナ接続パイプを互いにズレ ないように重ね、セットしなおしてくだ さい。	

質問内容	原因	対 応	備 考
モーターヘッドをフィルター ケースに装着できない。	ろ材の詰めすぎ。	余分なろ材を取り除き、ろ材表面を平ら に整え、セットしなおしてください。	
ノーバに配信している。	Oリングが完全に乾燥してしまっている。	Oリングを水で濡らします。	
	電源が入っていない。	電源を入れて再始動させてください。	
	シャフトの折れ。	シャフトを交換してください。	
モーターが回転しない。	インペラーの欠落、または砂利や貝殻 などの異物の詰まり。	インペラーの欠落時は、新しいインペラーをセットしてください。砂利や貝殻などの異物の詰まり時は駆動部分の掃除を実施し、汚れ、異物を取り除いてください。	別売パーツ&アクセサリーはP19、21
水流が弱くなった。(ろ過能力の低下)	ホースアダプターユニットの汚れ。	ホースアダプターユニットを取り外し、 内部をEXパイプ/モータークリー ナー(別売)で掃除して再セットしてく ださい。	を参照ください。
	ホース取り付け不良。	ホースの折れ曲がりや、他の物にはさまれていないかチェックしてください。	
	ホース内部の汚れ。	ホース内部を定期的に掃除し、吸水パイプや排水パイプをEXホースクリーナー(別売)か、EXパイプ/モータークリーナー(別売)で掃除してください。	
	吸水ストレーナーの詰まり。	ゴミを取り除き、汚れを洗い取ります。	※本一体やは、4、4、25時小本体や(私口)(マナ


質問内容	原因	対 応	備 考
	吸水ストレーナーの詰まり。	ゴミを取り除き、汚れを洗い取ります。	
	ろ材の目詰まり。	ろ材をろ材コンテナから取り出し、水槽 水で洗ってください。	
	ろ材コンテナ同士の重ね方不良。	ろ材を付属以外のネットやナイロンストッキングに入れて長期間使用していないか確認します。もし使用していた場合短期間で目詰まりし、水流を妨げる原因となります。	
	ろ材の組み合わせ不良。	取扱説明書通りにろ材がセットされて いるかどうかチェックしてください。	別売パーツ&アクセサリーはP19、21 を参照ください。
水流が弱くなった。 (ろ過能力の低下)	EXウールマット(白)が汚れている。	新品に取り替えてください。	※別売「テトラ EXウールマット」 60/75/90用 2枚入り
	モーター内部の汚れ。	モーターヘッドの駆動部分や水路を丹 念にEXパイプ/モータークリーナー (別売)で掃除してください。	品番:78205 小売価:¥560(税別) 120用 2枚入り 品番:78215 小売価:¥840(税別)
	付属ろ材のビニール袋を取り除いていない。	付属のろ材「EXリング」「EX活性炭」からビニール袋を取り除いているかを確認します。取り除いていない場合、ただちにビニール袋を取り除いてください。	
	ホースにアクセサリーや他社装置の接 続を実施している。	アクセサリーや他社装置の接続は流量 低下の原因となるので、ご利用はおひ かえください。	※圭一価校け、ソニカニ条項小幸価校/砂切りです

質問内容	原 因	対 応	備 考
	本体と水面位置との高低差が十分にない。	必ず取説記載の設置位置を守り、水槽 水面水位より低い位置に本体をセット してください。	
モーターヘッド内部にエ アーがたまる。	ろ材の目詰まり。	ろ材を洗浄し再セットしてください。	
	ホースアダプターユニットの接続部よりエアーが混入している。	ホースアダプターユニットを正しく装着してください。	
	フィルター内部に水がある。	フィルター内の水を捨てて、最初からやり直してください。 ※殺菌灯などの機器を接続している場合、接続機器内部の水を抜きます。	別売パーツ&アクセサリーはP19、21 を参照ください。
自動呼び水がうまくいかない。	高低差不足。	所定の高低差をつけてください。	
	ホースアダプターユニットの装着不良。	ホースアダプターユニットを正しく装着 してください。	
運転開始時の異常音。	ホース接続箇所からエアーが混入している。	ホース接続部がしっかりと接続されているかどうか確かめてください。	
	フィルターケース内にエアーが残って いる。	電源が入っている状態で、本体を軽く 左右に揺らして内部に残っているエ アーを放出させてください。	


質問内容	原因	対 応	備 考
	ホース接続箇所からエアーが混入して いる。	ホース接続部がしっかりと接続されて いるかどうか確かめてください。	
運転開始時の異常音。	フィルターケース内にエアーが残って いる。	電源が入っている状態で、本体を軽く 左右に揺らして内部に残っているエ アーを放出させてください。	
	ホースタップのコック部分が、ホース タップと平行になっていない。	ホースタップのコック部分を、ホース タップと平行にしてください。	
	呼び水が不十分なため、水が連続して 流入していない。(不十分な呼び水によ る流入水の停滞)	スタートボタンを使って最初から正しく やり直してください。	
	モーター最上部が、水面と同等または 高い位置にある。	水槽水面水位と本体の底部との間に必要な高低差は下記の通りです。 EX60/ユーロEX60 40~150cm EX75/ユーロEX75 50~150cm EX90/ユーロEX90 60~150cm EX120/ユーロEX120 80~150cm	別売パーツ&アクセサリーはP19、21 を参照ください。
連続運転中の異常音。	本体内部の空気残留。	プラグを3~4回抜いたり差し込んだり してください。軽く本体をゆらし、空気 を抜いてください。	
	インペラーあるいはシャフトの破損。	部品を交換してください。	
	スタートボタンが押されている。	運転中はスタートボタンを押したり、同 部に物をのせないでください。	
	インペラー部の水アカ、汚れや異物に よる流量の低下。	駆動部に水アカ、汚れなどを付着させて使用しますと流量を低下させ、モーターの寿命を短くします。パイプ、ホース、インペラー部を掃除してください。	※本三体やは、4、本・名は小本体や(私口)です

各部品の名称

テトラ エックスパワーフィルター 60/75/90

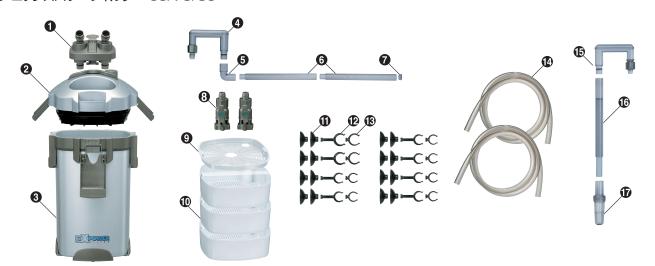

- ●ホースアダプターユニット(Oリング付き)
- ②モーターヘッド(Oリング付き)
- ③フィルターケース
- ●排水用オーバーフローパイプ(Oリング付き)
- 6L型コネクター
- 6排水パイプ
- 70 止水栓
- ❸ホースタップ
- ❸ろ材固定盤
- **⑩**ろ材コンテナ(EX60×2/EX75×3/EX90×4)
- ₲吸着盤
- №ロングクリップ(大・小)
- ❸ショートクリップ(大・小)
- 個吸・排水ホース(約1.5m×2)
- ⑥伸縮吸水パイプ(Oリング付き)
- **の**ストレーナ

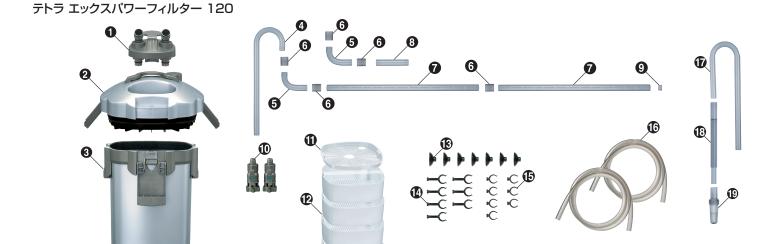

- ●ホースアダプターユニット(Oリング付き)
- ②モーターヘッド(Oリング付き)
- ❸フィルターケース
- ₫排水用オーバーフローパイプ
- **6**L型コネクター
- 6 ジョイント
- ●排水パイプ
- ₿パイプS
- ❷止水栓
- **⋒**ホースタップ
- のろ材固定盤
- **2**ろ材コンテナ×4
- **®**吸着盤
- 個ロングクリップ(小)
- 6ショートクリップ(小)
- 個吸・排水ホース 内径16mm(約1.5m×2)
- ₩吸水用オーバーフローパイプ
- (Bストレーナー

※表示価格は、メーカー希望小売価格(税別)です。

EXCOURT

専用アクセサリー&パーツ


	品番	品 名	希望小売価	アクセサリー/パーツ
☆	78300	EXインペラー/シャフト(60用)	¥1,400	〔内容物〕 インペラー 1個
☆	78301	EXインペラー/シャフト(75用)	¥1,400	セラミックシャフト 1本 ゴムラバー 2個
☆	78302	EXインペラー/シャフト(90用)	¥1,400	
☆	78303	EXインペラー/シャフト(120用)	¥1,800	
☆	78304	EXフィルターケースOリングセット (60/75/90用)	¥640	(内容物) フィルターケース0リング 1個 ホースアダプターユニット0リング 2個
☆	78305	EXフィルターケースOリングセット (120用)	¥700	
☆	78306	EXシャフト(60/75/90用)	¥600	(内容物) セラミックシャフト 1本 ゴムラバー 2個
☆	78307	EXシャフト(120用)	¥600	
	78401	EX吸着盤・クリップセット (60/75/90用)	¥900	(内容物)EX60/75/90用 吸着盤 16個 ロングクリップ 大2個、小6個 ショートクリップ 大2個、小6個 (内容物)EX120用
	78402	EX吸着盤・クリップセット(120用)	¥600	吸着盤 7個 ロングクリップ 小 7個 ショートクリップ 小 7個 ト 一
	78403	EXホース3m(60/75/90用)	¥1,200	(内容物)EX60/75/90用 内径12mm ホース3m (内容物)EX120用 内径16mm ホース1.5m
	78404	EXホース1.5m(120用)	¥1,200	
	78405	EX吸水パイプ&ストレーナー (60/75/90/120用)	¥600	(内容物) 伸縮吸水パイプ 1本 ストレーナー 1個

品番	品 名	希望小売価	アクセサリー/パーツ
78407	EX排水パイプ(60/75/90用)	¥500	(内容物)EX60/75/90用 排水パイプ 2本 止水栓 1個 L型コネクター 1個 (内容物)EX120用
78408	EX排水パイプ(120用)	¥600	排水パイプ 2本 止水栓 1個 ジョイント 1個
78406	EX止水栓	¥160	
78413	EXパイプ/モータークリーナー	¥500	The same of the sa
78414	EXホースクリーナー	¥700	
78409	EXオーバーフローパイプ (60/75/90吸水・排水兼用)	¥500	(内容物) ●EX60/75/90用 オーバーフローパイプ 1本 (内容物) ●EX120収水用
78417	EXオーバーフローバイプ (120吸水用)	¥400	オーバーフローパイプ 1本 (内容物) ●EX120排水用 オーバーフローバイプ 1本
78418	EXオーバーフローパイプ (120排水用)	¥400	9 9
78419	EX排水用コネクター&ジョイントセット (120用)	¥400	(内容物) L型コネクター 2個 パイプS 1個 ジョイント 5個
78415	EXホースアダプターユニットセット (60/75/90用)	¥1,800	(内容物) ホースアダプターユニットOリング付 1個 ホースタップ 2個
78420	EXホースアダプターユニットセット (120用)	¥2,200	
78416	EXホースタップ(60/75/90用)	¥920	(内容物) ホースタップ 2個
78421	EXホースタップ(120用)	¥1,200	

☆印は「指定パーツ」となっておりますので、「テトラ ブロショップ様」には、お急ぎの場合1個からでも直送できます。詳しくはお取引き問屋様にお問い合わせください。


各部品の名称

テトラ ユーロエックスパワーフィルター 60/75/90

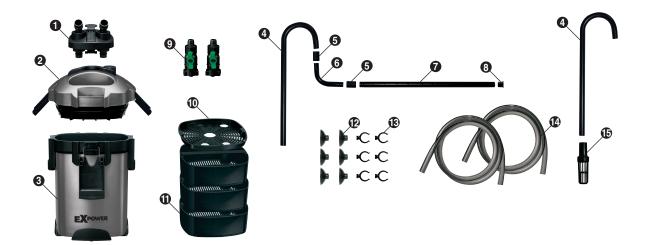


- **●**ホースアダプターユニット(Oリング付き)
- ②モーターヘッド(Oリング付き)
- ③フィルターケース
- ●吸排水パイプ×2
- 6ジョイント×2
- ⑥エルボーコネクター
- のシャワーパイプ
- ❸止水栓
- ⑤ホースタップ×2
- のろ材固定盤
- **個**ろ材コンテナ(EX60×2、EX75×3、EX90×4)
- ₽吸着盤×6
- [®]ショートクリップS×6
- 個吸・排水ホース(約1.5m×2)
- **6**ストレーナー

テトラ ユーロエックスパワーフィルター 120

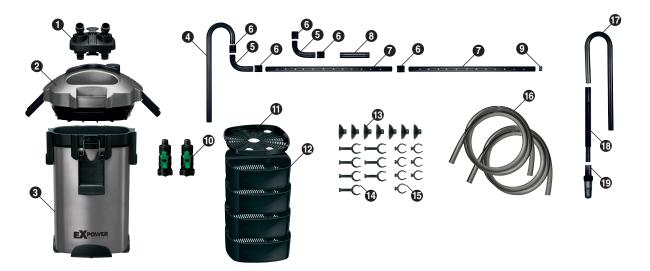

- **●ホースアダプターユニット(Oリング付き)**
- ②モーターヘッド(Oリング付き)
- ③フィルターケース
- 4排水用オーバーフローパイプ
- 6L型コネクター×2
- ⑥ジョイント×5
- **⑦**シャワーパイプ×2
- ®パイプS
- ②止水栓
- ⋒ホースタップ×2
- のろ材固定盤
- の
 ろ材コンテナ×4
- ®吸着盤×7
- 個ロングクリップ(小×7)
- ⑤ショートクリップ(小×7)
- 個吸・排水ホース(内径16mm)約1.5m×2
- **⑰**吸水用オーバーフローパイプ
- ⑩伸縮吸水パイプ(Oリング付き)
- ®ストレーナーホースアダプターユニット(Oリング付き)

<u>専用アクセサリー&パーツ</u>

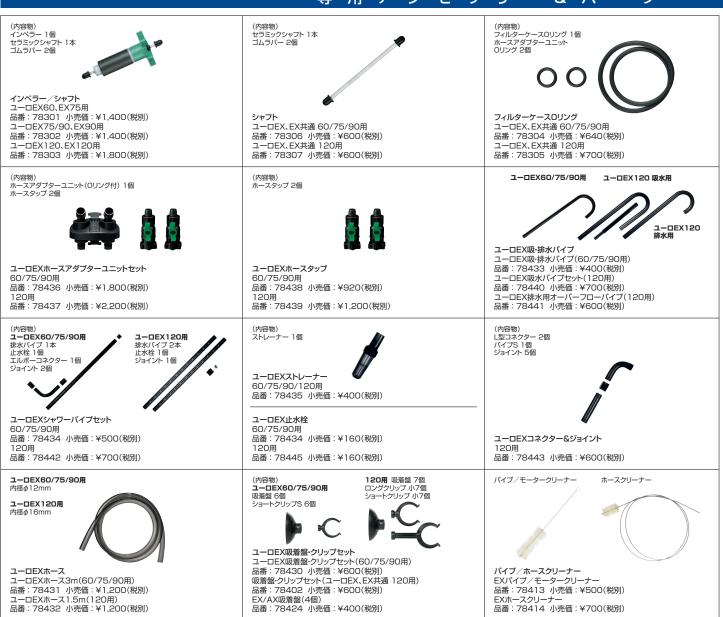



4. テトラ オート オートパワーフィルター(AX-30/45/60/60Plus)について

質問内容	原 因	対 応	備 考
フィルターケースカバーが 装着できない。	パッキンが正常にセットされていない。	パッキンをフィルターケースの縁に沿って正常にセットしなおしてください。	〈オプション〉 ■異物侵入停止の予防、稚魚の吸い込み 予防、ろ週能力アップのためにご利用い ただけます。
公月でこので	ろ材の詰めすぎ。	余分なろ材を取り除いてください。	デラスル・ナー フ/45-2B、 テトラ ワンタッチフィルター
ホースが接続できない。	吸・排水ホースが違っている。	機種により吸排水ホースの径が異なります。正しいホース・径で接続してください。 AX-30: 本体吸排水側ホース径 8mm モーター部排水パイプ接続側ホース径 16mm AX-45: 排水ホース 本体排水口側ホース径 8mm 排水パイプ接続側ホース径 8mm モーター部接続側ホース径 18mm AX-60: 排水ホース 本体球水口側ホース径 12mm 排水パイプ接続側ホース径 12mm 排水パイプ接続側ホース径 12mm 上ーター部接続側ホース径 12mm 根水パイプ接続側ホース径 12mm 上ーター部接続側ホース径 12mm 根水パイプ接続側ホース径 12mm 水水・ス 本体吸水口側ホース径 12mm 上ーター部接続側ホース径 18mm AX-60Plus: 吸排水ホース 内径12mm 1mホース×2本	○T-30/45/60、OT-30Plus用スポンジろ材 テトラストレーナーフィルター 2個入 品番: 75796 小売価: ¥390(税別) ※OT-W、AT-75Wには使用できません。 ●モーター部、シャワーパイブ部の洗浄に。 エックスパワーアクセサリーパーツ テトラ EXパイブ/モータークリーナー 品番: 78413 小売価: ¥500(税別) ※品番:75740 テトラ ワンタッチフィルターブラシでも 代用できます。
フィルターケースカバーと	パッキンが正常にセットされていない。	パッキンをフィルターケースの縁に沿っ て正常にセットしなおしてください。	〈モーター部の分解、そうじ〉 ボ槽内よりモーター部を取り出します。次にモーター部よりモーター下部がバーを取りはずします。そしてモーター内にあるインペラーケースカバーを取り出します。
フィルターケースの間から 水が漏れる。	パッキンとフィルターケースカバーの 間に異物が挟まっている。	パッキン、及びフィルターケースカバー に異物が付着していないか点検してく ださい。	*AX-60/60Plusは、インベラー下部カバーの形状が違います。(詳しくはP26の各部の名称を参照ください。) モーター 下部カバー ケースカバー
フィルターケースカバーに 接続しているホースから水 が漏れる。	ホースが古くなり劣化している。	新しいホース(別売)と交換してください。	インベラー/ドライブマグ ネットをモーター部より取り 出して、細長いブラシなどで
	ホースクリップの取付がゆるい。	ホースクリップを再度強く取り付けてく ださい。また、ペンチなどで締めるのも 効果的です。	インペラー/ドライブマグ ネット、また、モーターの内 部を隅々までしっかりと洗 います。 洗浄後は逆の手順で元に戻 します。

質問内容	原 因	対 応	備考
	電源が入っていない。	電源を入れる。	〈水槽水位〉
	インペラー部やモーター内部にゴミや 水アカが詰まっている。または細かい 砂やろ材など異物を巻き込んでいる。	インペラー部やモーター内部のゴミや 水アカを取り除くために分解そうじをし ます。また、細かい砂などの異物を吸い 込まないよう注意してください。	※必ずモーター部の「最低水位」線 より水面が上にくる様に、モータ 一部を水槽内に付属のキスゴムで しっかり固定します。
モーターが回転しない。	インペラー部に糸や毛などが巻きつい ている。	インペラー部を洗浄して、糸や毛など を取り除いてください。	- # @
	インペラー/マグネットが軸を中心にス ムーズに回転していない。	軸とインペラー/マグネットの間にカルシウム等のミネラル分が付着しているのを取り除いてください。(モーターごと食用酢に数時間浸してから強い水流中でよく洗う。)	〈シャワーパイプ、エルボーコネクターのそうじ〉
	水槽の水位が低い。	モーター部の「最低水位」線まで水を満たしてください。(右図参照)	ブラシで洗浄します。
	ろ材の目詰まり。	ろ材を取り出し洗浄、又は交換してくだ さい。	エルボーコネクターを ブラシで洗浄します。
流量が弱まる。	ホースが折れ曲がっている。	折れ曲がりをなおします。AX-60Plus の場合は、ホースはなるべく短く切り、 ホースのたわみをなくしてください。	
	ストレーナー部やインペラー部、モー ター内部にゴミや水アカが詰まって いる。	ストレーナー部、インペラー部、モーター 内部を隅々までそうじしてください。	
	ホース内部、シャワーパイプ内部の汚れ。	ホース内部、シャワーパイプ内部を洗浄 してください。(右図参照)	※丰一価校け ソニカニ 参切小吉価枚(が切りです

※表示価格は、メーカー希望小売価格(税別)です。

質問内容	原因	対 応
	ストレーナーフィルタースポンジを使用 している場合目詰まりしている。	ストレーナーフィルタースポンジを洗浄 してください。
流量が弱まる。	指定外のろ材を使用している。又は他 の装置を接続している。	指定のろ材に交換します。他の装置と の接続を止めます。
	モーター内のインペラーが劣化して いる。	インペラーを交換してください。
異常音がする。	インペラー部が破損していないか チェックします。	破損している場合、交換してください。
共市目がらる。	モーター下部カバーがしっかりセットさ れていない。	モーター下部カバーをしっかりセットし てください。
シャワーパイプに空気が 残る。	水槽との高低差やシャワーパイプの傾きにより、空気が残ることがあります。	ろ過機能には問題ありません。シャワー パイプの傾き方を変えるなど調整して、 ご使用ください。

交	換	パ	_	ツ	
品名	〔内容物〕		5	番	小売価(税別)
AX-30 インペラ AX-45 インペラ AX-60 インペラ AX-60Plus イ	ラー ラー		75 75	5758 5762 5766 5767	¥300 ¥300 ¥300 ¥500
AX-30 ストレー AX-45/60 スト AX-60Plus ス	トレーナー	セット	75	5760 5764 5769	¥300 ¥300 ¥500
AX-30/45 /\(\) AX-60/60Plu		·/		3320 3321	¥400 ¥600
AX-30 ホース1		7.6U		3422	¥400
AX-45 ホース1 (ホース×2、ホースクリ	セット		78	3425	¥400
AX-60 ホース1	セット		78	3450	¥600
AX-30 シャワー (シャワーパイプ、止水栓、エル:				3423	¥400
AX-45 シャワー (シャワーパイプ、止水栓、エル	-パイプセ	ット	78	3426	¥400
AX-60 シャワー	-パイプセ	ット	78	3451	¥400
シャワーパイプ、止水栓、エル AX-60Plus シ シャワーパイブ、止水性、エルボーコ	ャワーパー	イプセット	78	3453	¥600
AX-30/45 ホー	スシュリン	カー(4コス	.) 78	3427	¥360
AX-30/45 フィ	ィルターケ	ース	78	3429	¥1,200
AX-60Plus オー	バーフロー	・パイプセッ	r 78	3452	¥600
AX-60Plus ラ	バーセット		78	3454	¥400
AX-30/45 バ	ックルセッ	ト(2コ入)) 78	3459	¥600
AX/EX 吸着盤	(4コ入)		78	3424	¥400
EX60/75/90用	内径12m	mホース3	m 78	3403	¥1,200
AX-30 交換モ- AX-45 交換モ- AX-60 交換モ- AX-60Plus 交	ーター ーター	_	75 75	5773 5774	¥850 ¥1,200 ¥1,400 ¥1,600

専用る材

●通気性多孔質のバイオグラスリングに繁殖したろ過バクテリア により有害なアンモニア、亜硝酸を強力に分解して、安全な水 にします。

●目の荒いスポンジ表面にろ過バクテリアを繁殖させ汚れを 分解、ゴミなども物理的にろ過します。

- ●AXウールS 細かな汚れを、目の細かい素材で物理的にろ過 します。
- ●AXカーボンS にごり、黄ばみ、悪臭を吸着します。

テトラ オート パワーフィルター AX-30/45用交換ろ材 テトラ バイオグラスリングS (500ml)

テトラ オート パワーフィルター

AX-60/60Plus用交換ろ材

テトラ バイオグラスリングM

小売価: ¥2,800(税別)

(780g)

品番: 78224

品番:78221 小売価:¥1,200(税別)



テトラ オート パワーフィルター AX-30/45用交換ろ材 テトラ AXブラックスポンジS (2枚)

品番: 78222 小売価:¥450(税別)



テトラ オート パワーフィルター AX-30/45用交換ろ材 テトラ AXカーボンS/AXウールS (カーボン1袋/ウール1枚)

品番: 78223 小売価:¥450(税別)




●通気性多孔質のバイオグラスリングに繁殖したろ過バクテリア により有害なアンモニア、亜硝酸を強力に分解して、安全な水 にします。

テトラ バイオグラスリングM

分解、ゴミなども物理的にろ過します。

●目の荒いスポンジ表面にろ過バクテリアを繁殖させ汚れを

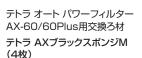

品番: 78225

小売価:¥1,350(税別)




- ●AXウールM 細かな汚れを、目の細かい素材で物理的にろ過 します。
- ●AXカーボンM にごり、黄ばみ、悪臭を吸着します。

テトラ オート パワーフィルター AX-60/60Plus用交換ろ材 テトラ AXカーボンM/AXウールM (カーボン1袋/ウール2枚)

品番: 78226 小売価: ¥900(税別)



各部品の名称

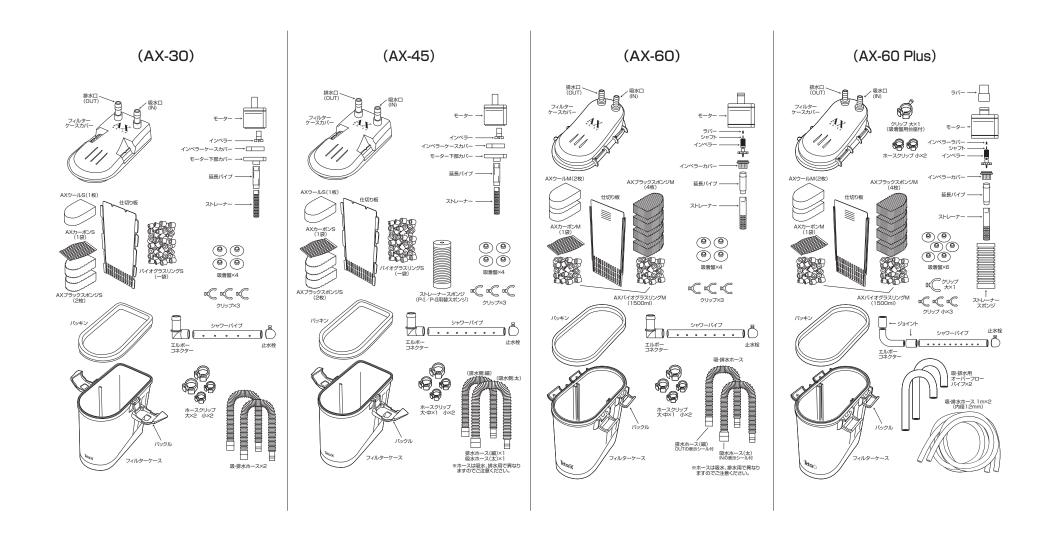

5. テトラ OXエアーポンプ(OX-30/45/60/75)について

質問内容	原因	対 応	備 考
	本体内部のダイヤフラム部の劣化。	ユニット部ごと交換してください。	ダイヤフラム部はゴムでできており、消 耗品です。通常は1~2年での交換をお すすめします。(交換ユニット下記参照)
エアーの吐出量が弱くなった。	エアーフィルターの目詰まり。	エアーフィルターを交換してください。	上記同様に、通常は1~2年での交換をおすすめします。(OX-45/60/75専用交換ユニットには、交換用エアーフィルターが付いています)
運転音が大きくなった。	本体内部のダイヤフラム部の劣化。	ユニット部ごと交換してください。	ダイヤフラム部はゴムでできており、消 耗品です。通常は1~2年での交換をお すすめします。(交換ユニット下記参照)
定料目が入さくなりた。	エアーポンプ本体、またはエアー チューブに何かが接触している。	本体、またはエアーチューブに接触しているものがないか点検します。場合によっては、設置場所を移動してください。	

〈交換ユニット〉



OX-30専用交換ユニット 品番:76594 小売価: ¥400(税別)



OX-45専用交換ユニット 品番:76595 小売価:¥600(税別)



OX-60専用交換ユニット 品番:76596 小売価:¥700(税別)



OX-75専用交換ユニット 品番:76597 小売価: ¥800(税別)


6. マリンランド バイオホイールフィルター(BW-100/150/200/350)について

質問内容	原 因	対 応	備 考	
	呼び水はしましたか?	フィルターケースが一杯になるまで水 を入れてから、プラグを差し込んでくだ さい。		
	電源は入っていますか?	コンセントから一度プラグを抜き、もう 一度しっかりプラグを差し込んで始動 させてください。		
水が流れない。 (モーターが動かない)	インペラーケースがきちんとセットさ れていない。	インペラーケースをしっかりと奥まで セットしてください。		
流量が弱まる。	インペラーがゴミ、砂利や活性炭をか んで、スムーズに回転していない。	インペラー部のゴミ、砂利や活性炭を 取り除く為、そうじをしてください。		
	水槽の水位が低くありませんか?	水槽最上部より1~3cm下に水面が来るよう、水位を調節してください。	テトラ インフォメーションセンター ☎03-3794-9977	
	パイプ部が汚れていませんか?	吸水パイプ等をブラシなどでそうじし てください。		
	インペラーケースはきちんとセットさ れていますか?	インペラーケースをしっかりと奥まで セットしてください。		
異常音が発生する。	呼び水は足りていますか?	フィルターケースが満水になるまで水を入れてください。		
	インペラーがゴミ、砂利や活性炭をかんで、スムーズに回転していない。	インペラー部のゴミ、砂利や活性炭を 取り除く為、そうじをしてください。		
	インペラーケースやインペラーが破損 していませんか?	破損していた場合、交換します。		

質問内容	原因	対 応	備 考
空気が抜けない。	パイプ部に亀裂が入っていませんか? 吸水パイプの下でエアーレーションを していませんか?	破損していた場合、交換してください。 吸水パイプ部に空気が入り込むと運転 しなくなることがあります。エアーが吸 い込まれない位置で、エアーレーション してください。	
	中間ストレーナーが水面より出ていま せんか?	正しい位置まで水槽に水を入れてください。	
バイオホイール部分で水がはわる/オネな水流が	新しいバイオホイールを使っていま すか?	新品の場合、多少水をはじくことがあります。材質を水に馴染ませるため、24~48時間の慣らし運転が必要です。	
がはねる/大きな水音が する。 -	水槽水位が低くありませんか?	水位が標準よりも低い場合、水滴や大きな水音がすることがあります。水槽の水位を調節してください。	
	ベアリングやバイオホイールの軸に水 アカやカルシウム等のミネラル分が付 着していませんか?	丁寧にそうじをして、汚れやミネラルを 取り除いてください。	テトラ インフォメーションセンター ☎03-3794-9977
	すべてのパーツがきちんとセットされ ていますか?	バイオホイールの回転を妨げているも のがあれば、きちんとセットし直してく ださい。	
バイオホイールが回らなくなった。	吸水パイプが詰まっていませんか?	吸水パイプをブラシなどでそうじしてく ださい。	
	バイオホイールカートリッジが目詰まり していませんか?	バイオホイールカートリッジを交換して ください。	
	フィルターのそうじをしばらくしていない。	定期的なそうじをおすすめします。	
	フィルターが傾いていませんか?	傾きをなおしてください。	ツキニ体やは、パートー ろだまい 古体や(が口) マナー

質問内容	原因	対 応	備 考
バイオホイールが変色した /汚れた。	変色の場合、心配ありません。水槽水より有毒なアンモニアや亜硝酸塩を取り除く有益なバクテリアが繁殖している証拠です。	変色したバイオホイールのひだを洗わないようにしてください。 バイオホイールが破損していない限り、交換はしないでください。	テトラ インフォメーションセンター
水漏れ。	フィルターケースに亀裂がありませ んか?	破損している場合、そのままご使用になると危険ですので、ご使用にならないでください。	☎ 03-3794-9977

各部品の名称

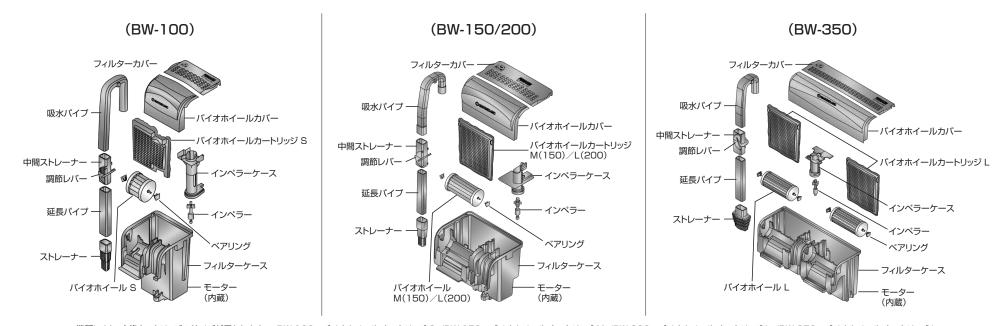

機種により、交換カートリッジのサイズが異なります。 BW-100:バイオホイール カートリッジ S/BW-150:バイオホイール カートリッジ M/BW-200:バイオホイール カートリッジ L/BW-350:バイオホイール カートリッジ L

7. フード管理について

質問内容	原 因	対 応	備考
テトラのフード(各種)を魚 に与えた所、水槽の水が白 く濁ってしまった。	水槽セット初期やろ過器を洗浄・交換した後によく発生します。 ろ過バクテリアの繁殖が不十分な時期にフードを与えすぎたり、魚を入れすぎると水中の有機物が増加し、浮遊性のバクテリアやそれを食べる原生動物が大繁殖する為、飼育水が白く濁ってしまいます。	水替えの実施や、フィルターの目詰まり の掃除を行ない過剰な有機物を取り除 きます。 また、しばらくの間、フードは少量にひ かえてください。	水替えを実施しても、すぐにまた白濁してしまう事がありますが、左記対応を継続する事により2~7日位でろ過バクテリアの繁殖が安定してくると、フードを与えても飼育水は白濁しません。又、それでも改善されない場合は、飼育匹数、フードの量、ろ過装置を見直します。 **生きたろ過バクテリアで安全な水に改善する「テトラセイフスタート 50ml 小売価:¥1,200(税別)」を投入し、水を濁らせる原因の浮遊性バクテリアと原生動物を減少させて、水を透明にします。
フードを与えると魚は口に するが、食べずに吐き出し てしまう。	アンモニアもしくは亜硝酸塩(NO2)濃度が高い状況、あるいはpHの低下が考えられます。 魚は基本的にフードを与えると反射的に食べますが、水質が悪化している時などは生理的に受け付けられない為、吐き出してしまいます。	水替えの実施や、フィルターの掃除を 行ない水質を改善します。 必要に応じて亜硝酸塩(NO2)濃度や pH値などを測定し、水質が改善される までフードは止めてください。	
フードの色と匂いが今まで	製造ロットによる違いが考えられます。 テトラ フードは天然原料を使用している為、原料の採取時期や製造ロットにより、若干、色や匂いが違う事があります。	開封直後、明らかに変色していたり異 臭がする場合は、購入店様かテトラ イ ンフォメーションセンターへご連絡くだ さい。	テトラ インフォメーションセンター
と違う。	アルミパック(金ラベル)がはがれていたり、穴が開いていた場合には、中身が酸化してしまい、色や匂いに変化が表れます。	購入時にアルミパック(金ラベル)の はがれや穴が開いていた場合は、購入 店様かテトラ インフォメーションセン ターへご連絡ください。	☎ 03-3794-9977

質問内容	原因	対 応	備考
フードに虫がわいていた。	開封直後であれば、アルミシールの密 封に問題があった事が考えられます。	開封直後の場合には、購入店様かテトラ インフォメーションセンターへご連絡ください。	万が一、これらの虫を魚が食べてしまったとしても害はありません。 開封後冷暗所保存(乾燥した場所)ではこれらの虫は生育できませんが、湿気
	開封後(1週間以上経過後)であれば、「コナダニ」や「シバンムシ」、「チャタテムシ」、「メイガ」などの食品害虫がわずかな隙間から侵入し、繁殖した事が考えられます。	開封後はしっかりと密封してください。 封をしっかり実施していないとき、隙間 より食品害虫が侵入してしまいます。	が多い状態になりますと繁殖してしまう事がありますので、保管場所には、ご注意ください。 テトラ インフォメーションセンター ☎03-3794-9977
テトラ ブラインシュリンプ エッグスがふ化しない、又 はふ化率が非常に悪い。	塩分濃度・水温の不適、エアーレーション の未実施など、ふ化方法が適切でない。	ふ化方法を確認してください	
	商品が古く湿気を含んでしまった。	保管期間又は保管場所にご注意ください。	
テトラの各種フードは、どれ 位の期間使用できますか。		開封後約1年のうちにご使用ください。	テトラの各種フードは製造後直ちに密封して新鮮さを保っておりますが、開封した直後より酸化が始まります。 又、保存につきましては高温、多湿な場所(直射日光の当る場所や水槽や蛍光灯の上、水がかかってしまうような場所)は酸化が早まりますので避けてください。

質問内容	原 因	対 応	備考	
カメが「テトラ レプトミン」 を食べない	水温が適していない。	カメの食欲不振にはいろいろな原因があります。飼育状況を確認して、それぞれの原因を順番に検証してください。	周囲の温度(特に水温)により体調が 右されます。水温が15℃を下回る まり動かず餌も食べなくなります。 また一日のうち周囲の温度が変わ	ミドリガメ、ゼニガメは変温動物なので周囲の温度(特に水温)により体調が左右されます。水温が15℃を下回るとあまり動かず餌も食べなくなります。また一日のうち周囲の温度が変わり過ぎると体調を崩しますので、秋~初春
	飼育水が汚れている。		にかけては室内で飼育し、『テトラ タートルミニヒーター』などの保温用品を使ってカメの適温25℃ぐらいを維持してあげましょう。また、ミドリガメやゼニガメは飼育水を飲み水にしています。飼育水が汚れると食欲減退や手足、頭の化膿、目の炎	
	体調を崩している。		症など様々な障害が生じることがありますので水替えを頻繁に実施して、カメの健康を守ってください。	
	今まで食べていたフードと違う。		適合水槽の目安: 408以下の水槽 品番: 75035 小売価: ¥2,800(税別) ●丈夫な専用カバーと特大吸着盤付 カメ用ヒーター。	
	複数飼育していてカメに強・弱の順位が ついている。		デトラ タートルミニヒーター 50W 適合水槽の目安: 40cm以下の水槽(容量 5ℓ~20ℓ) 品番: 75037 小売価: ¥1,920(税別) ●カメ(ミドリガメ・ゼニガメ)・ 金魚に最適な水温を維持。	

8. 水質調整剤(各種)について

質問内容	対 応	備 考
テトラ コントラコロラインやテトラ アクアセイフは、水道水に混ぜてからどの位で魚を入れることができますか?	添加後、直ちに魚を入れることができます。	水道水に含まれるカルキを中和するのは魚の為だけでなく、水槽中の有益なろ過バクテリアの為にも重要です。 ただし、水替え時には水質調整剤の添加だけでなく水温が急変しないようご注意ください。 テトラ コントラコロラインなら速効性ですのでお湯などを混ぜて水温を調整してご利用できます。 テトラ コントラコロライン水道水のカルキ抜き 観賞魚を守る水つくり 100ml: ¥300(税別) 250ml: ¥600(税別) 250ml: ¥980(税別) 500ml: ¥1,880(税別) 500ml: ¥1,880(税別)
テトラの各種水質調整剤を混ぜて使って もいいですか?	全く問題ありません。	テトラ製品での併用であれば問題ありません。 ただし、テトラ アクアセイフにつきましては魚病薬 との併用はお避けください。(薬効を落とす事があり ます。)
テトラの各種水質調整剤の使用期限はど れ位?	開封後約1年のうちにご使用ください。	ただし、1年以上経過しても水質や魚に悪影響を与える事はありません。

9. テトラ 殺菌灯について

質問内容	原因	対 応	備考
テトラ UV400を購入し セットしましたが、ハウジン グと吸・排水コネクターの 間から水漏れする。	ホースコネクターを工具等できつく締めすぎてしまった為、ホースコネクター 又は本体台座(ハウジング)に亀裂が生じてしまった。	ご購入店様かテトラ インフォメーショ ンセンターに連絡してください。	では、
テトラ UV400を購入し セットしましたが、ガラス石	ガラス石英管のシリコン接着部が不完 全だった為、そこから水が進入した。	ご購入店様かテトラ インフォメーショ ンセンターに連絡してください。	UVランプの寿命は、約8000時間(約 1年)です。寿命が近づきましたら、新し
英管内に水が入り込んでしまっている。	ガラス石英管が割れていて、そこから 水が進入した。		いものと交換してください。
テトラ UV400のトランス 部(プラグ部)が熱くなる。	異常ではありません。		品名 品番 小売価(税別) 交換用UVランプ 5W 76512 ¥3,200 交換用石英ガラス管 76513 ¥3,200 (石英管用のリング2ヶ入) コネクター部のリング(1ヶ) 76514 ¥600 ホースコネクターセット 76515 ¥1,200 (コネクターx2,0リングx2,シールテーブx1)
テトラ UV400は横にして 使用しても大丈夫ですか?		問題ありません。	テトラ インフォメーションセンター ☎03-3794-9977

質問内容	原 因	対 応	備考
	インバーター保護回路が働いてしまっている。	電源プラグ(アダプター)をコンセントから抜いた後、約5分後に電源を入れると復帰します。	
テトラ UV-13WのUVラ ンプが点灯しない。	カートリッジ、インバーターユニット、ア ダプターはきちんと接続がされていま すか?	カートリッジ、インバーターユニット、アダプターを確実に接続してください。	
	アダプターがコンセントから抜けてい ませんか?	アダプターをコンセントに確実に差し 込んでください。	
	UVランプが寿命ではありませんか?	カートリッジを交換してください。	
テトラ UV-13WのUVラ ンプが点滅する。	UVランプが寿命ではありませんか?	カートリッジを交換してください。	UVランプの寿命は、約8000時間(約1年)です。寿命が近づきましたら、新し
テトラ UV-13Wのホース コネクターとホースの接続	ホースコネクターにホースがしっかりと 差し込まれていますか?	ホースコネクターにホースを差し込み なおしてください。市販のホースバンド のご使用をおすすめします。	いカートリッジと交換してください。 テトラ インバーター殺菌灯 UV-13W専用 カートリッジ 品番:76519 小売価:¥5,400(税別)
部より水がもれる。	ホースが古く固くなっていませんか?	新しいホースに交換してください。	
テトラ UV-13Wのカート リッジ本体が熱い。	目詰まりや、流量をしぼり過ぎた場合は 熱くなりますのでご注意ください。		
テトラ UV-13Wのイン バーターユニットやアダプ ターが熱くなる。	ある程度熱くなるのは異常ではありま せん。		
テトラ UV-13WのUVラン プの色が変わったように見 える。	ホースコネクターの内部にコケが付着 している。	外部に漏れる紫外線は、安全なレベルまで弱めています。そのため、コケが生えることがあります。異常ではありません。	

10. テトラ ヒーター関連について

質問内容	原因	対 応	備考
テトラ タートルミニヒー ター、テトラ タートルヒー ターを使用していましたが 加熱しなくなってしまった。	安全装置が働いてしまった。 テトラ タートルミニヒーターには安全 装置(温度ヒューズ)が付いています。 万一、空気中で空焚きしたり、水深や水 流のない場所にセットし温度が異常に 上がると安全装置が働き通電しなくな ります。(ヒーターは復帰しません)	使用状況をご確認ください。	ヒーター表面に汚れが付着していたり、水流のない場所で他社のヒーターカバーなどに入れますと正常に作動しなくなり、安全装置(温度ヒューズ)が働く場合があります。
	水槽をセットしている部屋の室温が 25℃以上ある。	冷水(20℃以下)の中に入れて加熱するかを確かめます。	ヒーター 安全装置 水温制御装置 (温泉ヒュース) // (75 ヒッグ)
	安全装置が働いてしまった。 テトラ 26℃安全ヒーターには復帰式 安全装置が内蔵されています。 空だき等により、復帰式安全装置が働 いた場合、電源がカットされます。	コンセントから差し込みプラグを抜き、 ヒーターを水中に入れ、10分後にプラ グを差し込むと再び使用できます。	安全回路内蔵 ヒーターが空だき状態になった場合、特許申請中の安全回路が電源をカット、ブラグを抜いてヒーターを水中に入れ10分してからブラグを入れると、再びで使用になれます。
テトラ 26℃安全ヒーター を使用していましたが加熱 しなくなってしまった。	他社のヒーターカバーを使用していた。	テトラ専用ヒーターカバーをご利用く ださい。他社ヒーターカバーを使用し ている場合は取り外します。	デトラ 26℃安全ヒーター 専用カバー 品番: 75057 小売価: ¥800(税別) ●適合機種 デトラ 26℃安全ヒーター 100W/150W/200W デトラ 1Cサーモヒーター 100W/150W/200W デトラ ICサーモヒーター 100W/150W/200W デトラ 50Wセットヒーター 専用カバー 品番: 75058 小売価: ¥700(税別) ●適合機種 デトラ 26℃セットヒーター 50W デトラ タートルミニヒーター 50W

質問内容	原因	対 応	備 考
水温が設定温度まで上がらない。	ヒーター容量が水槽に対して小さい。	水槽サイズにあったヒーターをご使用 ください。 50Wタイプ 20L以下の水槽 100Wタイプ 45cm以下 40L以下の水槽 150Wタイプ 60cm以下 60L以下の水槽 200Wタイプ 75cm以下 130L以下の水槽 300Wタイプ 90cm以下 157L以下の水槽	
	水槽内の水が、撹拌されていない。	水槽内の水をろ過器、エアーポンプに より循環させます。	
水温が設定温度より高くなる。	気温が設定温度より高い。	ヒーターは水温を下げることはできません。 外気温が設定温度より高い場合、別途、 ファン、クーラー等にて水温を下げる工 夫をしてください。	
ヒーターが焦げた。	ヒーター表面に付いたコケやフード、 フンなどの有機物が焦げたと思われ ます。	付着した異物をスポンジ等で削り取ってください。	

11. テトラ クールボックス(CX-30/60)について

質問内容	原 因	対 応	備考
水が冷えない。	水槽のフタはしていますか?	水槽のフタをしてください。	冷蔵庫の扉を開け放していると冷えないように、水槽もフタや断熱シートをしていないと、水槽の水が温まってしまいます。 水槽のフタや断熱シートは必ずご使用ください。
	水槽の水量が多くありませんか?	CX-30は16L以下、CX-60は60L以下 の水槽でご使用ください。	
	循環ポンプは運転していますか?	循環ポンプの流量を確認してください。	
	差し込みプラグがコンセントから抜け ていませんか?	差し込みプラグをコンセントに確実に 差し込んでください。	
	吸排気口をふさいでいませんか?	吸排気口をふさがないでください。	
	密閉されたキャビネットの中にいれていませんか?	密閉されたキャビネット内では使用し ないでください。	
	エアーレーション、ライトの影響は?	外気温が高いときのエアーレーションは、水槽の水温を高めてしまうことがあります。また、ライトの熱が水温を上げることがあります。	

質問内容	原因	対 応	備 考
水が冷えない。	ホースが長くありませんか?	冷却効果を高めるため、ホースは短か めにしてください。	冷蔵庫の扉を開け放していると冷えないように、水槽もフタや断熱シートをしていないと、水槽の水が温まってしまいます。 水槽のフタや断熱シートは必ずご使用
	部屋が密閉され室温が35℃以上に なっていませんか?	室温35℃以下でご使用ください。	
	水槽用断熱シートを使っていますか?	水槽用断熱シートをご使用ください。	
	直射日光が当っていませんか?	本製品は直射日光の当らない場所に移します。	
ファンが回転しない。	湿気を含んだほこりがファンに付着し て回転しなくなり、水を冷やさなくなり ます。	定期的にほこりを掃除機等で除去して ください。メンテナンスを実施しても回 転しない場合は、テトラ インフォメー ションセンターに連絡してください。	ください。
水が冷え過ぎる。	気温が低くありませんか?	別売のヒーターとサーモスタットを 使って、温めてください。 本製品は温める能力はありません。	
ろ過器の循環水量が少なく なった。	異常ではありません。本製品に接続すると、循環ポンプ(外部式フィルター)の流量が低下します。	必要に応じて別の循環ポンプで運転す るか、追加のろ過器の設置をおすすめ します。	

12. テトラ ミニライトについて

質問内容	原因	対 応	備考
テトラ ミニライト ML- 5W/ML-13Wの明るさを 表示しているケルビンって 何ですか。		光の色を物理的、客観的な数字で表したものです。 単位はK(ケルビン)。 ※例として、赤みを帯びた日の出、日没前の光は2300K以下で、晴天の日の昼間などの白に近い色、青色は7000K以上となります。	テトラミニライトの明るさを保つためには、 1年毎の交換をお願いします。 テトラミニライト 5W専用 交換ランプ ホワイト 品番: 73310 小売価: ¥800(税別) ブルーホワイト 品番: 73312 小売価: ¥800(税別) テトラミニライト 13W専用 交換ランプ ホワイト 品番: 73311 小売価: ¥960(税別) ブルーホワイト 品番: 73311 小売価: ¥960(税別) ブルーホワイト 品番: 73313 小売価: ¥960(税別)
ミニライトが点灯しない。	本体のコードジャック部分が外れている。	本体コードのジャック部分を確認ください。 外れている場合は、ジャックを取り付けてご使用ください。	
ミニライト が点滅し、なか なか点灯しない。	初回点灯時、室温が低いと点滅するこ とがあります。	約10秒以内で点灯すれば問題ありません。	
	交換ランプの寿命	ランプを交換します。	

13. 水槽関連について

質問内容	原因	対 応	備 考
テトラの各種水槽(SG/RG/GB/AG/GAシリーズ)を購入し水を張ったら、水漏れした。	シリコンの接着不良	お買い上げ後、1年間の保証期間内に取扱説明書にそった正常なご使用状態で、シリコン部のはく離により漏水した場合、購入店様かテトラ インフォメーションセンターへご連絡ください。(要保証書)。	テトラ インフォメーションセンター ☎03-3794-9977
	揺れ、コードを伝わる水、水しぶき等	原因を取り除いてください。	
水槽が突然割れた。	下駄箱やカラーボックス等、不安定な 場所に水槽をセットしている。	水平が保てる安定した場所にセットします。 専用の水槽台をご利用ください。	
	セット時、洗浄時に砂利や飾り石で水槽 内に傷が付いた。	砂利、飾り石を入れるときや洗浄時、ガ ラスを傷つけないようご注意ください。	



テトラ ジャパン株式会社 〒153-0062 東京都目黒区三田1-6-21 アルト伊藤ビル TEL. 03-3794-9909 FAX. 03-3794-9912

テトラ インフォメーションセンター ☎03-3794-9977 ○電話受付時間 月~金曜日 午前 10:00~12:00 午後 2:00~5:00(土日祭日は休業)